


Rexnord Соединительные муфты



Viva

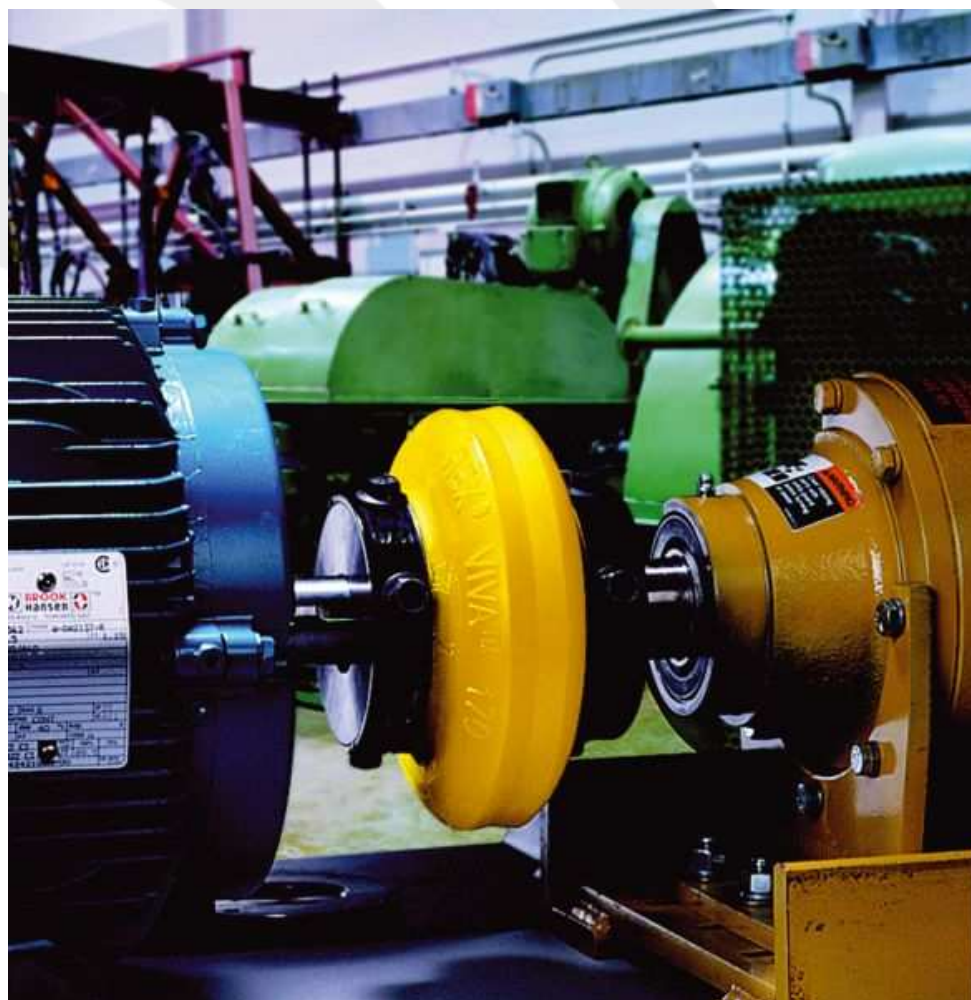

Части.

Ступицы и эластичный элемент (полиуретан).

Дизайн.

Маленькое число частей позволяет легко собрать и разобрать муфту.

Соединение.

Viva муфты может работать когда дистанция между осями есть от 9 мм до 300 мм. Диаметр осей может быть от 10 мм до 165 мм*

Вращающий момент.

Viva муфты может работать когда вращающий момент до 6270 Нм*

Скорость.

Скорость осей до 5400 об/мин*

Несоотношение осей.

Несоотношение осей может быть до 3,2 мм параллельно и до 4° под углом*

Вибрация.

Эластичный элемент собирает вибрацию и предохраняет оборудование от ударов.

Рабочая температура.

– 40°С ... + 93°С

Смазка.

Смазка не нужна.

* - (зависит от размера муфты)

Thomas



Части.

Ступицы и эластичный элемент (Disk Pack соединение из стали).

Дизайн.

Маленькое число частей позволяет легко собрать и разобрать муфту.

Соединение.

Thomas муфты может работать когда дистанция между осями есть от 3 мм до 494 мм. Диаметр осей может быть от 16 мм до 394 мм*

Вращающий момент.

Thomas муфты может работать когда вращающий момент до 320900 Нм*

Скорость.

Скорость осей до 15000 об/мин*

Несоотношение осей.

Несоотношение осей может быть до 0,16% параллельно и 0,11% под углом, осевое смещение 2,8%. *

Вибрация.

Собирает вибрацию.

Рабочая температура.

– 30°С ... + 80°С

Смазка.

Смазка не нужна.

* - (зависит от размера муфты)

Omega



Части.

Ступицы и эластичный элемент (полиуретан).

Дизайн.

Маленькое число частей позволяет легко собрать и разобрать муфту.

Соединение.

Omega муфты может работать когда дистанция между осями есть от 8 мм до 458 мм. Диаметр осей может быть от 13 мм до 229 мм*

Вращающий момент.

Omega муфты может работать когда вращающий момент до 38400 Нм*

Скорость.

Скорость осей до 7500 об/мин*

Несоотношение осей.

Несоотношение осей может быть до 4,8 мм параллельно и до 4° под углом*

Вибрация.

Эластичный элемент собирает вибрацию и предохраняет оборудование от ударов.

Рабочая температура.


– 40°С ... + 93°С

Смазка.

Смазка не нужна.

* - (зависит от размера муфты)

Wrapflex

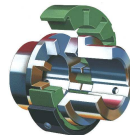

Части.

Ступицы, эластичный элемент (полиуретан) и нейлоновая водонепроницаемая твердая покрывка.

Дизайн.

Маленькое число частей позволяет легко собрать и разобрать муфту.

Соединение.

Wrapflex муфты может работать когда дистанция между осями есть от 2 мм до 180 мм. Диаметр осей может быть от 1 мм до 186 мм*

Вращающий момент.

Wrapflex муфты может работать когда вращающий момент от 62 Нм до 15028 Нм*

Скорость.

Скорость осей до 4500 об/мин*

Несоотношение осей.

Несоотношение осей может быть до 3 мм параллельно и 1° под углом, осевое смещение 1,5%. Эластичность скручивания 5°*

Вибрация.

Собирает вибрацию.

Рабочая температура.

– 40°С ... + 95°С

Смазка.

Смазка не нужна.

* - (зависит от размера муфты)

Свойства муфты Viva



Эластичная муфта VIVA® :

Только четыре компонента, две ступицы и двойной эластичный элемент, придает муфте VIVA® легкое обслуживание.

Pencoflex



Части.

Ступицы и соединительные оси (резиновые части вулканизированы на бронзовые буксы. Оси равномерно распределяет нагрузку на ступицы).

Дизайн.

Маленькое число частей позволяет легко собрать и разобрать муфту.

Соединение.

Муфты может работать когда дистанция между осями есть от 3,5 мм до 380 мм. Диаметр осей может быть от 19 мм до 480 мм*

Вращающий момент.

Муфты может работать когда вращающий момент до 600000 Нм*

Скорость.

Скорость осей до 4700 об/мин*

Несоотношение осей.

Несоотношение осей может быть до 0,08% параллельно и 0,1% под углом, осевое смещение 0,8%. Эластичность скручивания 2°*

Вибрация.

Соединительные оси собирает вибрацию.

Рабочая температура.

– 40°С ... + 90°С

Смазка.

Смазка не нужна.

* - (зависит от размера муфты)

Lifelign



Части.

Зубчатая муфта состоит из двух ступиц и соединительной втулки

Дизайн.

Можно разобрать муфту на месте работы.

Соединение.

Lifelign муфты может работать когда дистанция между осями есть от 3 мм до 3000 мм. Диаметр осей может быть от 13 мм до 1025 мм*

Вращающий момент.

Lifelign муфты может работать когда вращающий момент до 6760000 Нм*

Скорость.

Скорость осей от 220 об/мин до 8000 об/мин*

Несоотнесение осей.

Несоотнесение осей может быть до 0,3% параллельно и 0,5-1,5 мм под углом, осевое смещение 1,5%.

Эластичность скручивания 0°

Рабочая температура.


- 30°C ... + 90°C

Смазка.

Смазка нужна.

* - (зависит от размера муфты)

Steelflex

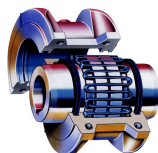

Части.

Сетевая муфта состоит из двух ступиц и соединительного элемента – стальной сетки.

Дизайн.

Можно разобрать муфту на месте работы.

Соединение.

Steelflex муфты может работать когда дистанция между осями есть от 6 мм до 250 мм. Диаметр осей может быть от 13 мм до 508 мм*

Вращающий момент.

Steelflex муфты может работать когда вращающий момент до 932000 Нм*

Скорость.

Скорость осей до 6900 об/мин*

Несоотнесение осей.

Несоотнесение осей может быть до 0,1% параллельно и 0,1 мм под углом, осевое смещение 0,4%.

Эластичность скручивания 2°

Рабочая температура.


- 30°C ... + 90°C

Смазка.

Смазка нужна.

* - (зависит от размера муфты)

HydroFlow

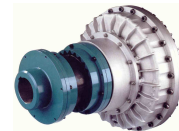

Старт.

Мягкий старт охраняет оборудование от перегрузок. Базовый вариант имеет вращающий момент, который на 200% меньше чем номинальный. С камерой задержки 200% меньше чем номинальный.

Дизайн.

Hydro-flow муфты можно соединить с шкивами или муфтами Pencoflex.

Соединение.

Hydro-flow муфты может соединить оборудование до 1320 кВт*

Скорость.

Скорость осей до 3000 об/мин*

Вибрация.

Собирает вибрацию.

Рабочая температура.

До + 145°C

Смазка.

При смене нагрузки нужно менять количество смазки.

* - (зависит от размера муфты)

Addax



Части.

Ступицы (сталь) и соединительный элемент (волокно уголь/графит; волокно стекла; волокно уголь/графит/стекло).

Дизайн.

Маленькое число частей позволяет легко собрать и разобрать муфту.

Соединение.

Addax муфты может работать когда дистанция между осями есть от 137 мм до 6680 мм (можно соединить и до 13700 мм). Диаметр осей может быть от 16 мм до 128 мм*

Вращающий момент.

Addax муфты может работать когда вращающий момент до 6135 Нм*

Скорость.

Скорость осей до 10000 об/мин*

Вибрация.

Собирает вибрацию.

Рабочая температура.




- 30°C ... + 80°C

Смазка.

Смазка не нужна.

* - (зависит от размера муфты)

Orange peel™

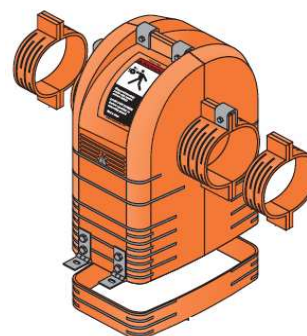

Orange peel™ защитные покрывшки

Части.

Металл или пластик.

Дизайн.

Легко собрать на рабочем месте.

Сервис высшего класса для всех клиентов

Rexnord – это имя, которому доверяют во всем мире, когда речь идет о квалифицированно разработанной продукции, обеспечивающей продуктивность и эффективность для промышленного применения.

Компания учитывает все ожидания клиентов во всех сферах бизнеса: проектирование продукта, техническое сопровождение, приведение в действие и предоставление услуг клиенту.

Благодаря ориентированности на клиента мы можем лучше понять потребности Вашей промышленности и имеем доступные средства для более тесного сотрудничества, уменьшения затрат на обслуживание и предотвращения поломок.

Rexnord представляет самый всесторонний портфель трансмиссионных продуктов и компонентов в мире с марками, которые Вы знаете и которым Вы доверяете.

Rexnord

Representative Office

Area: Lithuania, Latvia, Estonia, Ukraine, Russia, Belarus

Mobile: +370-686-65569

Phone / Fax: +370-45-431183

E-mail: regvaldas.bajoras@rexnord.com

